

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ
И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КИРОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ»

О Т Ч Е Т № 06-41-2018 (2010434)

от 11 декабря 2018 года

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАБЛЮДЕНИЯ

ЗА ТРАКТОРАМИ БЕЛАРУС 1221.2

ВЫПУСКА 2016 ГОДА

В ХОЗЯЙСТВАХ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИС

п.г.т. Оричи, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ		3
Перечень наблюдаемых машин	Таблица 1	3
Сведения о наблюдаемых машинах	Таблица 2	4
Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машин	Таблица 3	6
Перечень отказов и повреждений за период наблюдения	Таблица 4	7
Показатели безотказности по наблюдаемым машинам	Таблица 5	23
Заключение по результатам наблюдения		24
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ		26

В В Е Д Е Н И Е
Перечень наблюдаемых машин

Таблица 1

№ группы	Наименование машины	Марка	Завод-изготовитель (код)	Год выпуска	Количество образцов
1	Трактор	Беларус 1221.2	ООО «Торговый дом МТЗ-ЕЛАЗ» (-)	2016	3

Наблюдение проведено согласно государственного задания ФГБУ «Кировская МИС» на 2018 год, утвержденного статс-секретарём -заместителем Министра сельского хозяйства Лебедевым И.В. 10 января 2018 года.

Период наблюдения: август 2016 – декабрь 2018 года.

Цель проведения наблюдения и методы сбора информации о машинах

Проверка показателей надежности, качества изготовления, условий эксплуатации и обслуживания машин в соответствии со СТО АИСТ 2.8-2010 методом их осмотра, опроса специалистов хозяйств и обслуживающего данные машины персонала, а также обработкой соответствующей информации бухгалтерского, хозяйственного и складского учета.

Наблюдение проводится за тремя образцами колесных тракторов Беларус 1221.2 производства ООО «Торговый дом МТЗ-ЕЛАЗ» в трех хозяйствах Кировской области.

Общая информация об организации сервисного обслуживания машин

Сервисное обслуживание тракторов Беларус 1221.2 проводят представители сервисной службы ООО «Авторемстрой» согласно договоров с сельхозпредприятиями на данный вид работ по ТО после обкатки, ТО-1, ТО-2 и ТО-3. Во время проведения указанных ТО выполнялся весь перечень операций технического обслуживания тракторов. Также проводят пуско-наладочные работы и обучение персонала перед началом эксплуатации машины в хозяйстве, проводят ремонтные работы или предоставляют новые детали для восстановления работоспособности узлов при возникновении технических отказов в период гарантийного срока.

Сведения о наблюдаемых машинах

Таблица 2

№ группы	Порядковый номер в группе	Заводской номер		Наработка		Число отказов (шт.)				Наименование хозяйства, район, область (край)	Приобретение машины (завод, АО и т.д.)		Стоймость, руб. (по данным хозяйства)		
		машины	двигателя	ч	т	всего	в т.ч. по группам сложности				100% оплата	по ли-зингу			
							I	II	III						
2016 год															
1	1	12211281	144287	1153		0	0	0	0	СПК "Красная Талица" Слободского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров			2521604,40	
	2	12211290	144230	800		4	0	3	1	ПСПК "Истобенский" Оричевского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров			1779661,00	
	3	12244605	146989	283		0	0	0	0	СХК "Корюгино" Слободского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров			1961864,41	
2016-2017 годы															
1	1	12211281	144287	2517		7	1	6	0	СПК "Красная Талица" Слободского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров			2521604,40	

№ группы	Порядковый номер в группе	Заводской номер		Наработка		Число отказов (шт.)			Наименование хозяйства, район, область (край)	Приобретение машины (завод, АО и т.д.)		Стоймость, руб. (по данным хозяйства)	
		машины	двигателя	ч	т	всего	в т.ч. по группам сложности				100% оплата	по ли-зингу	
							I	II	III				
1	2	12211290	144230	1850		10	2	7	1	ПСПК "Истобенский" Оричевского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров		1779661,00
	3	12244605	146989	815		9	2	7	0	СХК "Корюгино" Слободского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров		1961864,41

2016-2018 годы

1	1	12211281	144287	3967		13	4	9	0	СПК "Красная Талица" Слободского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров		2521604,40
	2	12211290	144230	2791		16	2	12	2	ПСПК "Истобенский" Оричевского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров		1779661,00
	3	12244605	146989	1263		14	5	9	0	СХК "Корюгино" Слободского района Кировской области	ООО "Авторемстрой", г. Киров		1961864,41

Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машин

Таблица 3

№ группы	Вид дефекта	Наименование дефекта, недостатка	Коли- чество случаев	Порядко- вый номер в группе
1	По качеству изгото- вления	Ширина крыла над колёсами заднего и переднего мостов недостаточна для удовлетворительной защиты прицепа и кабины трактора от загрязнений, отбрасываемых колёсами трактора (рис. А.1-А.2)	3	1, 2, 3
		Не протянуты гайки корпуса крышки бортового редуктора, подшипники имеют следы ржавчины (рис. А.3)	1	3
		Не протянуты шланги	1	3
		Не зафиксирован палец переднего моста (рис. А.4)	1	3
		Не зафиксирована гайка на полуоси редуктора переднего моста (рис. А.5)	1	3

Перечень отказов и повреждений за период наблюдений

Таблица 4

№ группы	Наименование		Причина отказа, повреждения	Характер отказа (К,П,Э)	Способ устранения отказа, повреждения	Группа сложности	Количество случаев	Порядковый номер в группе	Наработка до отказа		
	агрегата, системы, узла	отказа, повреждения (внешнее проявление)							мч	га	т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Результаты наблюдения за 2016 год											
1	Двигатель	Трещины поршня (стук двигателя)	Причина не установлена	-	Замена поршней сервисной службой по гарантии	III	1	2	728		
	Тормозная система	Износ тормозных дисков (отсутствуют тормоза)	Низкое качество изготовления	П	Замена тормозных дисков сервисной службой по гарантии	II	1	2	568		
	Передний мост	Потеря эластичности сальника хвостовика (течь масла)	Низкое качество комплектующих	П	Замена сальника силами хозяйства	II	1	2	632		
	Электрооборудование	Выход из строя электромагнитных клапанов	Низкое качество изготовления	П	Замена электромагнитных клапанов сервисной службой по гарантии	II	1	2	749		
Результаты наблюдения за 2017 год											
1	Гидронавесная система, заднее навесное устройство	Течь масла в месте сопряжения поворотного вала и рычага (рис. А.6)	Потеря эластичности манжеты	П	Не устранен	II	1	1	2517		

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Гидронавес-ная система, заднее навесное устройство	Течь масла через уплотнительную манжету на гидроцилиндре (рис. А.7)	Потеря эластичности манжеты	П	Не устранен	II	1	1	2517		
		Выход из строя электрогидравлического блока	Причина не установлена	-	Замена на новый, приобретенный в торговой сети (рис. А.8)	I	1	2	850		
		Излом нижней тяги заднего навесного устройства	Низкое качество изготовления	П	Замена на б/у (рис. А.9)	II	1	3	370		
	Вспомогательные агрегаты двигателя	Отрыв болтов кронштейна крепления двигателя от воздействия вибрации двигателя	Не обеспечена жесткость ивиброустойчивость	K	Установка новых болтов с прорезиненной прокладкой силами специалистов хозяйства (рис. А.10)	I	1	1	1650		
	Двигатель, система охлаждения	Излом крепления нижнего бачка радиатора от воздействия вибрации двигателя	Не обеспечена жесткость ивиброустойчивость	K	Сварка	II	1	1	1940		
	Гидросистема рулевого управления	Разрыв по месту опрессовки рукава высокого давления	Низкое качество изготовления рукавов	П	Замена на новый, приобретенный в торговой сети	II	1	1	1360		

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Гидросис- тема руле- вого управ- ления	Трещина масляного бака гидрообъемного рулевого управления от воздействия вибрации двигателя	Не обеспечена жест- кость и виброустой- чивость	K	Замена сервисной службой	II	1	1	2330		
		Заклинивание насос- дозатора	Низкое качество изго- тования насоса	P	Замена сервисной службой	II	1	3	480		
	Трансмис- сия, перед- ний веду- щий мост, задний мост	Износ втулок и оси качания переднего ведущего моста	Низкое качество изготовления	P	Замена втулок и оси качания на приоб- ретенные в торго- вой сети	II	1	1	2100		
		Подтекание масла через манжету редуктора переднего ведущего моста	Потеря эластичности манжеты 2,2-45x65-1	P	Замена манжеты на приобретенную в торговой сети	II	1	2	1115		
		Сворачивание шлицев вала привода переднего ведущего моста	Низкое качество изго- тования	P	Замена вала на но- вый, приобретен- ный в торговой сети	II	1	3	770		
		Течь масла из кожуха блокировки дифферен- циала заднего моста	Низкое качество комплектующих	P	Замена диафрагмы	II	1	3	650		
	Тормозная система	Течь масла через манжету приводного вала	Потеря эластичности манжеты	P	Замена манжеты на приобретенную в торговой сети	II	1	2	1700		

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Бак	Нарушение герметичности дополнительного бака. Каплепадение топлива	Низкое качество изготовления бака	П	Замена бака на новый, приобретенный в торговой сети (рис. А.11)	II	1	2	940		
Электрооборудование	Заклинивание подшипников генератора	Низкое качество комплектующих	П	Замена генератора на приобретенный в торговой сети (рис. А.12)	II	2	2	1340	415		
	После запуска двигателя напряжение не переключается с 24 В на 12 В. Выход из строя преобразователя напряжения	Причина не установлена	-	Замена преобразователя на новый, приобретенный в торговой сети (рис. А.13)	I	1	2	1240			
	Разрыв ремня привода генератора	Низкое качество изготовления ремня	П	Замена ремня на новый, приобретенный в торговой сети (рис. А.12)	II	1	3	790			
	Пропала «масса»	Низкое качество сборки	П	Протяжка всех проводов	I	1	3	810			
	Кабина	Самооткручивание болтов крепления сиденья	Низкое качество сборки	П	Протяжка всех болтов и гаек	I	1	3	765		
Трансмиссия, задний ВОМ	Течь масла с хвостовика заднего ВОМ	Низкое качество изготовления	П	Не устранен (рис. А.14)	II	1	3	815			

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Результаты наблюдения за 2018 год											
1	Двигатель, система выпуска	Трещина переходника выпускного коллектора	Низкое качество изгото-вления переходника	П	Замена переходника на новый, приобретенный в торговой сети (рис. А.15)	I	2	1 3	3845 980		
	Муфта сцепления	Излом отжимного рычага	Низкое качество изгото-вления рычага	П	Замена рычага на новый, приобретен-ный в торговой сети	III	1	2	2180		
	Трансмис-сия, перед-ний веду-щий мост	Подтекание масла через манжету редуктора пе-реднего ведущего моста	Потеря эластичности манжеты 2,2-45x65-1	П	Замена манжеты на новую, приобретен-ную в торговой сети	II	1	1	2790		
		Износ втулок и оси качания переднего ведущего моста	Низкое качество изго-тования	П	Замена втулок и оси качания на новые, приобретенные в торговой сети	II	1	2	1930		
		Течь масла через прокладку редуктора колесного	Низкое качество изго-тования	П	Замена прокладки	II	1	3	860		
		Излом фланца редук-тора колесного	Низкое качество изго-тования фланца	П	Замена фланца на новый, приобретен-ный в торговой сети	II	1	3	890		

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Трансмиссия, коробка передач	Выход из строя деталей фиксирующего устройства управления первой передачи	Низкое качество изготовления деталей	П	Не устранен	II	1	2	2710		
Шины	Трешина боковины заднего колеса	Низкое качество изготовления шин	П	Замена шины на новую, приобретенную в торговой сети	II	1	1	2615			
	Трешина боковины переднего колеса	Низкое качество изготовления шин	П	Замена шины на новую, приобретенную в торговой сети	II	1	2	2340			
Гидросистема рулевого управления	Течь масла через рукав высокого давления насос-дозатора (рис. А.16)	Низкое качество изготовления рукавов	П	Не устранен	I	1	3	1250			
	Течь масла через рукав высокого давления масляного бака	Низкое качество изготовления рукавов	П	Замена рукава высокого давления на новый, приобретенный в торговой сети	I	1	3	1040			
Гидронавесная система, заднее навесное устройство	Излом проушины заднего навесного устройства	Низкое качество изготовления	П	Замена проушины на новую, приобретенную в торговой сети (рис. А.17)	I	1	1	2530			

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Гидронавес-ная систе-ма, заднее навесное устройство	Выход из строя позици-онного датчика гидро-навесной системы	Низкое качество изго-твления датчика	П	Не устранен	I	1	1	2690		
	Бак	Нарушение герметич-ности дополнительного бака. Трещина бака (рис. А. 18)	Низкое качество изго-твления бака	П	Сварка	II	1	1	3150		
	Вспомога-тельное об оборудова-ние двигателя	Трещина радиатора	Низкое качество изго-твления радиатора	П	Пайка	II	1	2	2670		
	Система нормализа-ции микро-климатка кабины	Утечка хладагента из системы кондициони-рования	Низкое качество изго-твления элементов системы	П	Не устранен	II	1	2	2070		

Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

Таблица 5

Показатель	Значение показателя			
	по ТУ, НД	по результатам наблюдений		
		2016 г.	2016-2017 г.	2016-2018 г.
Количество наблюдаемых образцов	не менее 3	3	3	3
Средняя наработка, мч	нет данных	745,3	1727,33	2674,0
Среднее количество отказов в том числе:	то же	1,33	8,67	14,33
I группы сложности	-"-	0	1,67	3,66
II группы сложности	-"-	1,0	6,67	10,00
III группы сложности	-"-	0,33	0,33	0,67
Наработка на отказ, мч	-"-	560,4	199,23	186,6
Наработка на отказ по группам сложности, мч:				
I	-"-	более 745,3	1034,33	730,6
II	400-500	745,3	258,97	267,4
III	400-500	2258,5	5243,33	3991,0

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате наблюдений за тракторами колесными Беларус 1221.2 выпуска 2016 года в течение трех сезонов эксплуатации установлено, что:

- качество выполнения технологического процесса удовлетворительное;
- техническая надежность ниже требований безотказности, указанных в СТО АИСТ 1.12-2006 (наработка на сложный отказ 400-500 мч).
- у специалистов хозяйств имеются замечания по качеству изготовления и сервисному обслуживанию тракторов.

ФГБУ «Кировская МИС» предлагает:

1. Продолжить работу по улучшению конструкции трактора.
2. Усилить контроль качества изготовления деталей и сборки тракторов.
3. Усилить контроль качества предпродажной подготовки тракторов.

Директор МИС



Главный инженер

Заведующий КИЛ

И.о. начальника отдела испытаний
тракторов и сельхозмашин

Ведущий инженер

В.Л. Питиримов

И.Д. Лукин

Ю.В. Труфакин

Ю.В. Труфакин

Ю.В. Труфакин